


# FICHE "RHM"

## Opérations de restauration hydromorphologique

### Renseignements généraux

<b>Intitulé de l'opération</b>	Remise dans le thalweg du ruisseau de la Francière au lieu-dit Montbenoit		
<b>Maître d'ouvrage</b>	CA Mont-Saint-Michel - Normandie		
<b>SIRET</b>	200 069 425 00011		
<b>Année de réalisation des travaux</b>	2017	Bassin	SELUNE
<b>Cours d'eau</b>	Ruisseau de la Francière		
<b>Enjeu/x de l'opération</b>	Code Masse d'eau	HR346-I9010600	
<input checked="" type="radio"/> Environnement / Biologie	<b>Cadre réservé à la CATER</b> CODE FICHE <b>2017092501_01</b>		
<input type="radio"/> Hydraulique / Sécurité publique			
<input type="radio"/> Ressource en eau / Salubrité publique			

### Localisation

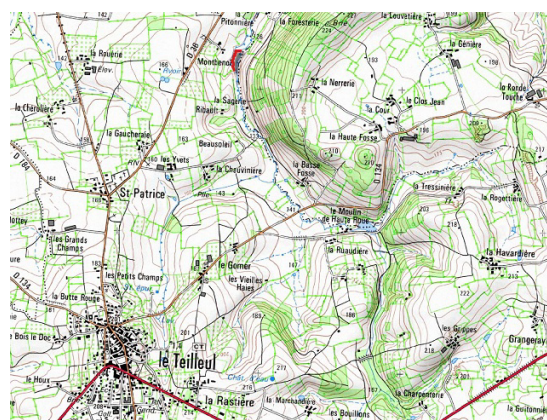


Source : IGN SCAN 25

### Description des travaux réalisés

Les travaux réalisés ont consisté à remettre le ruisseau de la Francière au lieu-dit Montbenoit dans son lit d'origine (Parcelle ZE 25 - LE TEILLEUL). Les écoulements ont été déviés il y a plusieurs dizaines d'années pour alimenter un moulin qui n'existe plus. Pour cela le lit a été creusé au gabarit 150 cm x 70 cm sur 215 ml. L'actuel fossé de talweg situé en aval de la partie précédente a été recalibré de façon similaire sur 150 ml. Une armure sur 30 cm par recharge en 0-300 a été réalisée sur les 365 ml restaurés et une recharge a été faite sur la partie amont (226 ml) à raison de 30 cm en moyenne sur toute la surface mouillée. Des banquettes ont été créées ainsi que des radiers afin d'augmenter la rugosité (=diminution puissance cours d'eau). Les écoulements ont ainsi pu être rétablis dans le nouveau lit. L'actuel cours d'eau a été remblayé avec les matériaux issus de la renaturation sur 355 ml. Travaux réalisés du 31 août 2017 au 12 septembre 2017. Terrains remis en état par ensemencement de Ray-grass.

### Commentaire sur l'évolution du site



### Vues des travaux réalisés

Avant



Sabrina LÉROY - CAMSMN - 2017

Après



Sabrina LÉROY - CAMSMN - 2017

# FICHE "RHM"

## Opérations de restauration hydromorphologique

Evolution des travaux réalisés :

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo